Brochage du connecteur SubD9 RS232 COMx d'un PC

Broche	Rôle
1	DCD
2	RxD
3	TxD
4	DTR
5	Gnd
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

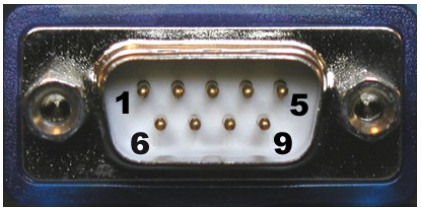

Câble SubD9 Femelle <=> RJ45

SubD9	RJ45
1	2
2	5
3	6
4	3
5	4
6	1
7	8
8	7
9	



Câble SubD9 Mâle <=> RJ45

SubD9	RJ45
1	2
2	5
3	6
4	3
5	4
6	1
7	8
8	7
9	



Câble SubD9 Femelle <=> SubD9 Femelle

SubD9	SubD9
1 – 6	4
2	3
3	2
4	1 – 6
5	5
7	8
8	7



Câble SubD9 Femelle <=> SubD9 Mâle

SubD9	SubD9
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9



Cordon RJ45 de brassage

RJ45	RJ45
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8



Cordon RJ45 croisé

RJ45	RJ45
1	3
2	6
3	1
4	4
5	5
6	2
7	7
8	8

